

アラミドプレキャスト板による高架橋劣化部の補修

Repairing Deteriorated Viaduct Using Aramid Fiber Reinforced Plastic

望月泰彦^{※1}
Yasuhiko Mochiduki

堀江透^{※2}
Touru Horie

高橋豊^{※1}
Yutaka Takahashi

【キーワード】 高架橋補修 壁高欄補修 アラミド成形板 (AFRP) 接着工法 人力作業

1. はじめに

山陽新幹線は開業から40年が経過し、高架橋軸体コンクリートの中性化により鉄筋の腐食が進行し、コンクリートの欠陥が発生している。そのため西日本旅客鉄道株式会社では平成13年度に「コンクリート構造物補修の手引き」を制定して、調査から補修までの構造物維持サイクルを構築して鉄筋コンクリート構造物を管理している。

山陽新幹線高架橋の中で、特に修繕頻度の高い部位として鉄筋コンクリート高欄の間柱（以下、高欄間柱とする）が挙げられる。高欄間柱は風雨に直接さらされており、他の部位に比べて中性化の進行が著しい環境下であることや、列車通過時の風圧も加わり破損コンクリート片剥落の危険性が高い部位である。そのため、高欄間柱は断面修復、ライニング、落下防止ネットや鉄板補強等により繰り返し修繕を行っている。西日本旅客鉄道株式会社からこの『修繕頻度の多い高欄間柱』を補修する新たな方法を求められた。高欄間柱の形状寸法に工場加工したアラミドプレキャスト板（以下、AFRPとする）の接着補修方法を計画・提案し、試験施工を実施した。

2. 高欄間柱の構造と劣化の程度

高欄間柱は地覆コンクリート上に施工された 0.34m × 0.22m × 1.45m の RC 柱部材で、鉄筋は D13 異形棒鋼を使用している。この間柱には線路方向に PC 防音板を取り付ける溝があり、写真-1 のように PC 防音板設置後に笠コンクリートで一体化して防音壁としている。高欄間柱の鉄筋は地覆呑み込み部の鉄筋組立精度が悪く、高欄間柱基部で鉄筋かぶりが少ない箇所が多い状態で、写真-2 のように中性化による高欄間柱の劣化は主に地覆との打ち継ぎ部から進行している。特に劣化の進んだ箇所ではコンクリートは剥落して鉄筋が断面欠損している箇所も見られる。

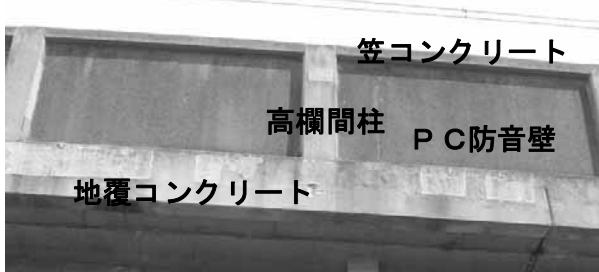


写真-1 比較的健全な間柱式高欄状態



写真-2 高欄間柱基部の劣化状態

3. AFRP の選定理由

高欄間柱修繕に対する西日本旅客鉄道株式会社の要求品質は次の 2 点で、以下のことから AFRP を選定した。

- ① 全断面修復より修繕費が安価な劣化・剥落防止方法
- ② 見栄えがよく、ライフサイクルが長い修繕方法

3.1 従来の高欄間柱修繕方法と現状の問題点

RC構造物の補修順序は図-1のとおりで、軸体打音検査により劣化部を特定し、修繕部が50%以上で全面修繕を行う。全断面修復は修繕方法が規定されているため、今回のAFRPによる修繕は部分修繕箇所を対象として計画した。

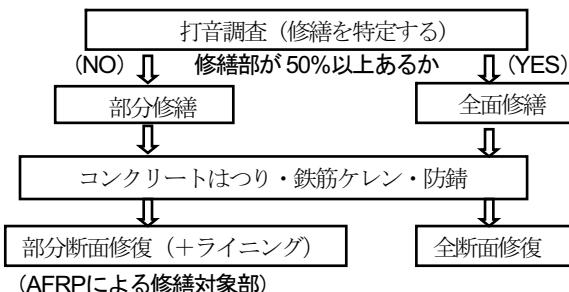


図-1 通常の補修順序

部分修繕では列車振動や風圧によるPC防音板からの外力やマクロセル腐食による再劣化・破損が懸念され、高架下利用箇所では落下防止対策のライニングや落下物防止ネット工を加えた修繕を行っている。

3.2 AFRP補修方法の特徴

AFRP補修は軽量高耐久性材料を使用し、全体施工時間が従来工法の1/4程度の見映えの良い補修が出来る方法で、材料と補修方法の特徴は次のとおりである。

- ① AFRP重量は0.5kg/m²で、引張強度は鋼材の約7倍
- ② AFRPは非電導、非磁性材で高耐久性材料
- ③ 色々な成形加工が可能な、きれいな平滑表面材料

